

<b>Nr OT</b>	1234	<b>Fecha Informe</b>	31/03/2026
<b>Cliente</b>	COMUNA DE LANTERI		
<b>Modelo</b>	120H	<b>Componentes</b>	MOTOR
<b>Atención</b>	AGRETTI YULIAN	<b>Serie</b>	5HM
<b>Serie Componente</b>	5HM	<b>Teléfono</b>	3482-333048
<b>Equipo nº</b>	1	<b>Horas componente</b>	0
<b>Trabajo</b>	ADICIONALES	<b>Fecha intervención</b>	31/03/2026
<b>Informe nº</b>	2		

#### Solicitud del cliente

REPARACION ADICIONAL

#### Comentarios del proceso de reparación

EN LA EXTRACCION DE COMPONENTES INTERNOS DE MOTOR , SE ENCONTRARON PIEZAS CON DESGASTE PREMATURO POR FALTA DE LUBRICACION .(EJE BALANCIN Y BALANCIN INYECTOR ,BALANCIN ESCAPE. ESTA FALLA SE PRODUCE POR UNA MALA ALINEACION DE ORIFICIOS DE LUBRICACION (VER FOTOS) RADIADOR CON MUCHO ACEITE .

POR ESTE ULTIMO MOTIVO , SE CONTROLO E HIZO PRUEBA HIDRAULICA EN TAPA DE CILINDRO DEL COMPRESOR DE AIRE Y RADIADOR DE ACEITE MOTOR NO ENCONTRANDO FALLA ALGUNA .

SI BIEN PODRIA TRATARSE DE ALGUN REMANENTE DE ACEITE DE ALGUNA ROTURA ANTERIOR DE MOTOR Y NO TUVO LA LIMPIEZA ADECUADA , NOSOTROS SUGERIMOS CONTROLAR JUNTA Y SELLO DE MONTAJE DE TAPA DE CILINDRO , PARA CORROBORAR Y DESCARTAR ALGUN PASAJE DE ACEITE HACIA LIQUIDO REFRIGERANTE.

ESTE TRABAJO ADICIONAL NOS LLEVARIA 7 DIAS HABILES .

#### Recomendaciones

LIMPIEZA RADIADOR .

CONTROLAR JUNTA Y SELLO MONTAJE EN TAPA DE CILINDRO MOTOR.

REEMPLAZAR EJE Y BALANCINES DAÑADOS.

#### Soporte de imágenes

**Imagen 1**



Imagen 2



BALANCIN DE INYECTOR CON  
DESGASTE POR FALTA DE  
LUBRICACION (BUJE FUERA DE  
LUGAR)

*Samsung Galaxy A05*

**Imagen 3**



**BUJE DESALINEADO AL  
ORIFICO DE LUBRICACION**

**Imagen 4**



**ORIFICIOS DE LUBRICACION  
ALINEADOS**

**BUJE EN LA POSICION  
CORRECTA PARA LUBRICACION  
DE EJE Y BALANCINES**

**Mano de obra**

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
BIASSONI	f4t	07:00	14:00

**Kilometraje**

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
marcelo	30-03-26	ad045fb	123

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
BIASSONI	DANIEL	DURAN JUAN DARIO