

Nr OT	7-0018	Fecha Informe	22/03/2026
Cliente	SAFICO		
Modelo	MF 4291	Componentes	TOMA DE FUERZA
Atención	MAXI FRESCHI	Serie	CC 004094
Serie Componente	n/a	Teléfono	362 4652447
Equipo nº / Nombre de la embarcación	.	Horas componente	11196.3
Trabajo	REPARACION EN FALLA TOMA DE FUERZA	Fecha intervención	27/03/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

-Toma de fuerza no funciona (patina).

Comentarios del proceso de reparación

-Se realiza desarmado de caja de embrague sistema TDF para el reemplazo de discos y placas .
-Se reemplazo aceite por encontrarse con baja viscosidad , colocando aceite nuevo 10w30 .
-Reparación en bomba de freno de servicio , reemplazando kit de reparación de sellos y juntas de montaje.
-Puesta en marcha y prueba del equipo con carga (mixer) , estando todos los parámetros normales de funcionamiento.

Recomendaciones

se recomienda cambiar bomba de aceite hyd por encontrarse con la presión mínima de trabajo
controlar sistema de palanca de cambios , se encuentra atascado .

Soporte de imágenes

Imagen 1



Imagen 2

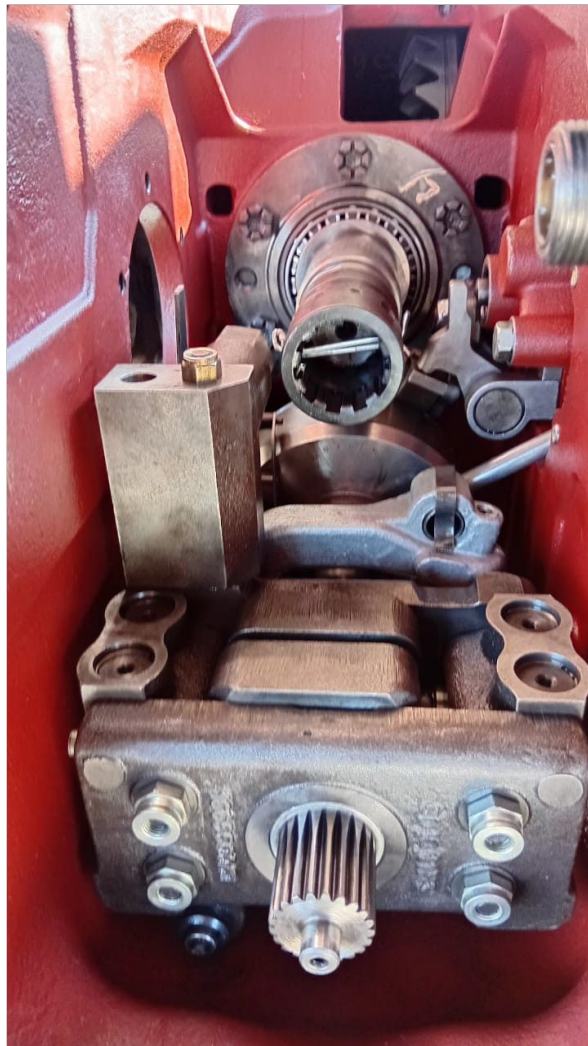


Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Cristian Paredes	Viaje	07:00	08:00
Cristian Paredes	Trabajo	08:00	19:30
Cristian Paredes	Viaje	19:30	20:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Cristian Paredes	27/03/2026	AF362ME	120

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Cristian Paredes	Cristian Paredes	Juan Darío Durán