

Nr OT	291	Fecha Informe	29/04/2026
Cliente	Artug		
Modelo	C4.4 3054	Componentes	Motor
Atención	Gustavo Ferligoj	Serie	J1Z05334
Serie Componente	J1Z05334	Teléfono	1154523103
Equipo nº	Estribor	Horas componente	5480
Trabajo	Mantenimineto Correctivo	Fecha intervención	29/04/2026
Informe nº	1		

Solicitud del cliente

Realizar inpeccion visual del equipo
Detectar fugas y subsanar las mismas

Comentarios del proceso de reparación


Realizamos inspeccion visual del equipo
Detectamos fugas de combustible en mangueras de retorno de los inyectores
Realizamos desmontaje de codo de admicion y proteccion en la zona de los inyectores
Realizamos reemplazo de mangueras de retorno de inyectores
Realizamos control de niveles, parametros y puesta en marcha

Recomendaciones

Recomendamos realizar reemplazo de turbocompresor ya que el mismo no gira con facilidad posiblemente se encuentre la turbina de escape con exesivo carbon
Recomendamos realizar limpieza en carcasas delantera y traseras para detectar fugas
Recomendamos realizar limpieza en todo el circuito de admicion del motor ya que se encuetra con aceite
Recomendamos realizar reemplazo de filtros de venteo de motor

Soporte de imágenes

Imagen 1

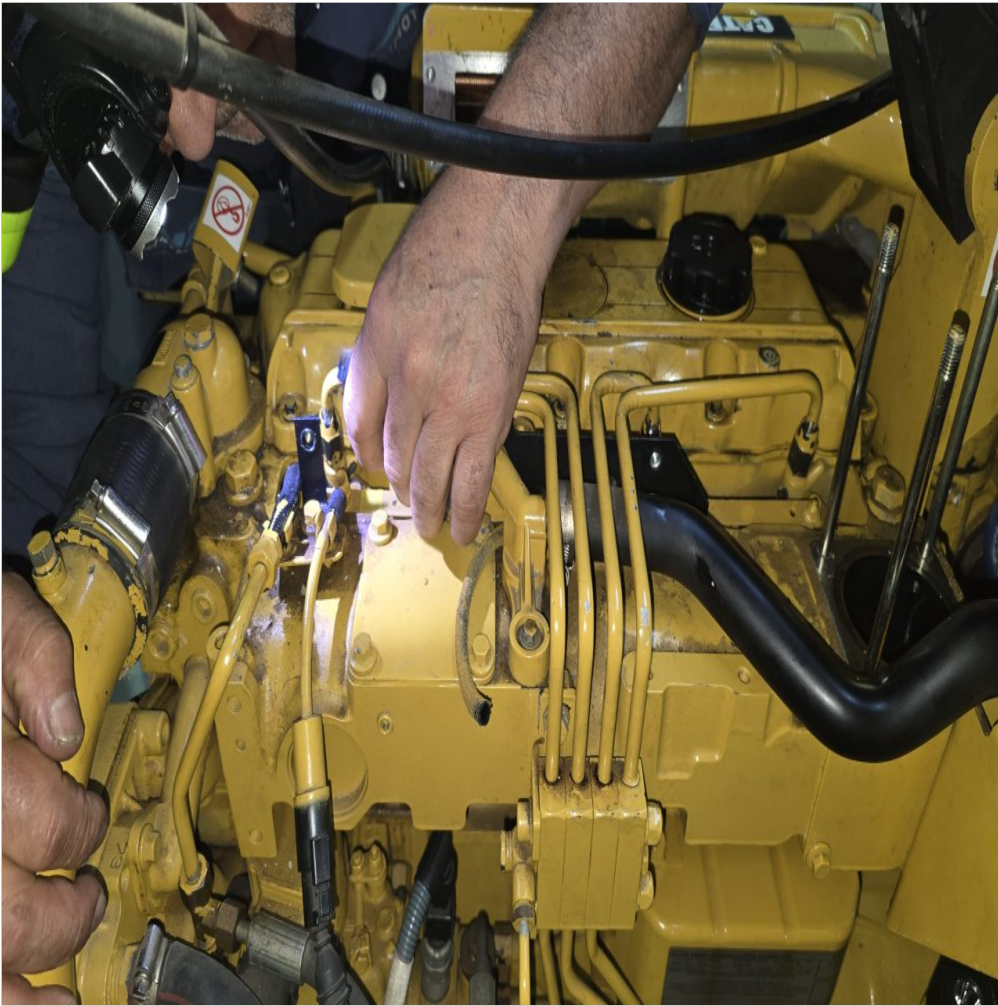

Reemplazo de mangueras de retorno de inyectores

Imagen 2



Inspeccion de turbocompresor

Imagen 3



Circuito de admision de aire con aceite

Imagen 4



Circuito de admision de aire con aceite

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Victor Reartes	Trabajo	08:00	11:00
Carlos Alarcon	Trabajo	08:00	11:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Victor Reartes	29/04/2026	AE435WE	60

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Victor Reartes, Carlos Alarcon	Victor Reartes	Carlos Virue